



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
EDIFICI ED AREE ESTERNE**

INDICE

E01 - Municipio - Capoluogo	pg. 3	E25 - Scuola secondaria di primo grado - Capoluogo	pg. 59
E02.1 - Biblioteca - Capoluogo	pg. 5	E26.1 - Scuola materna - Capoluogo	pg. 61
E02.2 - Sala civica - Capoluogo	pg. 7	E26.2 - Scuola primaria - Capoluogo	pg. 63
E03.1 - Ambulatori - Capoluogo	pg. 9	E27.1 - Scuola materna - San Biagio	pg. 65
E03.2 - Alloggi - Capoluogo	pg. 11	E27.2 - Asilo nido - San Biagio	pg. 67
E04 - Campo sportivo - Capoluogo	pg. 13	E28 - Scuola primaria - San Biagio	pg. 69
E05 - Pala San Vito - Capoluogo	pg. 15	E29 - Cimitero - Capoluogo	pg. 71
E06 - Area Polifunzionale - Capoluogo	pg. 17	E30 - Cimitero - San Biagio	pg. 73
E07 - Caserma carabinieri - Capoluogo	pg. 19	E31 - Cimitero - San Nicolò Po	pg. 75
E08 - Nuovo Museo - San Biagio	pg. 21	E32 - Cimitero - San Giacomo Po	pg. 77
E09.1 - Circolo Acli - San Biagio	pg. 23	AV01 - area verde via Donatori del sangue - Capoluogo	pg. 79
E09.2 - Ristorante - San Biagio	pg. 25	AV02 - Area verde via Manzoni - Capoluogo	pg. 81
E10.1 - Ufficio postale - San Biagio	pg. 27	AV03 - Area verde via Foscolo - Capoluogo	pg. 83
E10.2 - Alloggi - San Biagio	pg. 29	AV04 - Area verde via Matteotti - Capoluogo	pg. 85
E11 - Parco Archeologico - San Biagio	pg. 31	AV05 - Area verde via Levatella - Capoluogo	pg. 87
E12 - Campo sportivo - San Biagio	pg. 33	AV06 - Area verde via Pellico - San Biagio	pg. 89
E13 - Alloggi via Don Baccaro - San Giacomo Po	pg. 35	AV07 - Area verde via Rodari - San Biagio	pg. 91
E14 - Alloggi via Priore - San Giacomo Po	pg. 37	AV08 - Area verde via Papa Giovanni XXIII - San Nicolò Pò	pg. 93
E15 - Magazzini - San Giacomo Po	pg. 39	AV09 - Area verde via della resistenza - Campione	Pg. 95
E16 - Struttura area feste - S. Giacomo Po	pg. 41		
E17 - Centro sportivo - S. Giacomo Po	pg. 43		
E18 - Struttura polifunzionale - S. Nicolò Po	pg. 45		
E19 - Torre Matildica - Correggio Micheli	pg. 47		
E20 - Ostello dei Concarì - Correggio Micheli	pg. 49		
E21 - Museo del fiume - Correggio Micheli	pg. 51		
E22 - Alloggi ex aler - Correggio Micheli	pg. 53		
E23 - Struttura polivalente - Correggio Micheli	pg. 55		
E24 - Alloggi ERP - Campione	pg. 57		

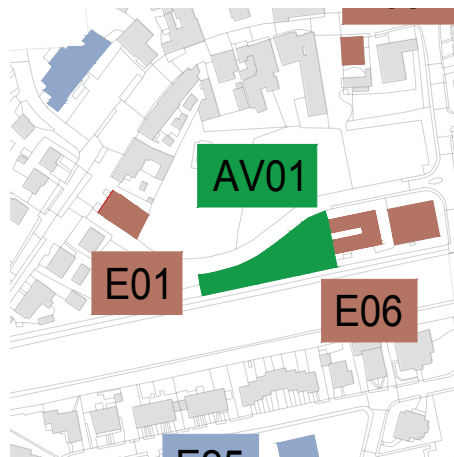
MUNICIPIO – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Roma, 29**Codice identificativo **E01**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE






L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra. E' presente parcheggio riservato ma non conforme in prossimità dell'ingresso.

L'ingresso rialzato è raggiungibile attraverso rampa di ingresso con pendenza conforme. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme; è presente ascensore per collegamento ai piani superiori.

Il bagno accessibile interno alla struttura si trova solo al piano primo. Non è presente spazio calmo sulla scala di emergenza esterna. Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

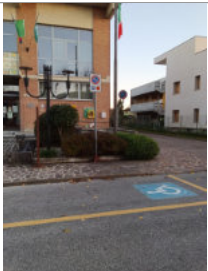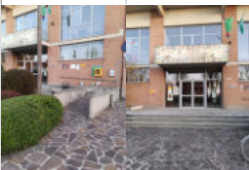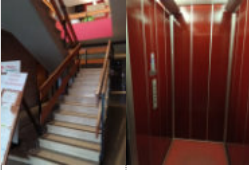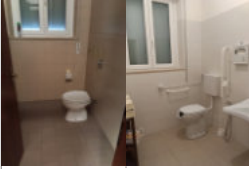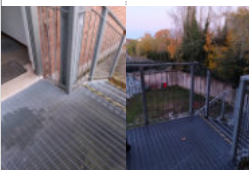ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di sala d'attesa in corrispondenza dell'ingresso.	SI04		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	2
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza bottoniera con numerazione e targa informativa in braille	SI9.A		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	cognitiva	2
		Assenza fascia antidrucciolo sui gradini della scala.	SI15		
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
		Manca di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

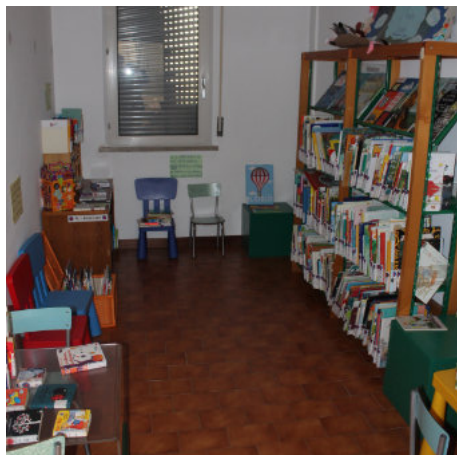
2,13

BIBLIOTECA – CAPOLUOGO

Indirizzo Via Pilona

Codice identificativo E02.1

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE




L'edificio è sede della biblioteca e della sala civica.

E' presente parcheggio riservato ma non conforme e non collegato con percorso pavimentato all'ingresso. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme ma è assente bagno accessibile.

Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

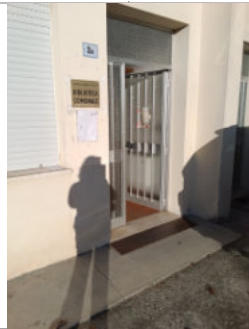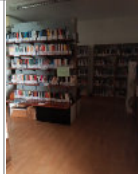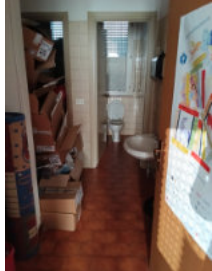ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		cognitiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,30

SALA CIVICA – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Pilona**Codice identificativo **E02.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE



L'edificio è sede della biblioteca e della sala civica.

E' presente parcheggio riservato ma non conforme e non collegato con percorso pavimentato all'ingresso. La sala civica si trova, al momento del sopralluogo, in ristrutturazione. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme ma è assente bagno accessibile.

Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

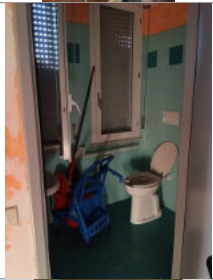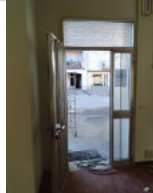ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

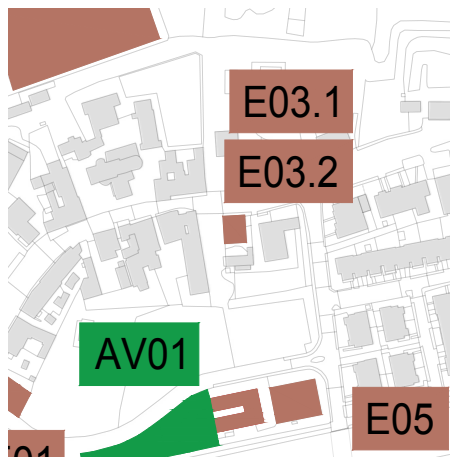
AMBULATORI- CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Cavour, 28**Codice identificativo **E03.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE




L'edificio è sede degli ambulatori e di alloggi popolari.

E' assente parcheggio riservato conforme, l'ingresso rialzato è raggiungibile tramite rampa in acciaio. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme, è presente bagno accessibile.

Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

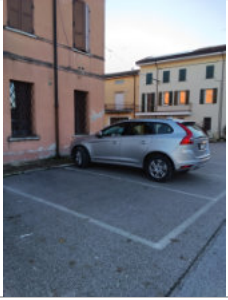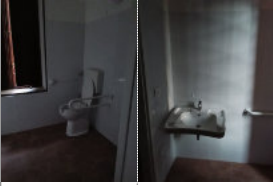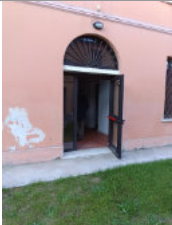ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	3
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	visiva	2
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,25

ALLOGGI- CAPOLUOGO

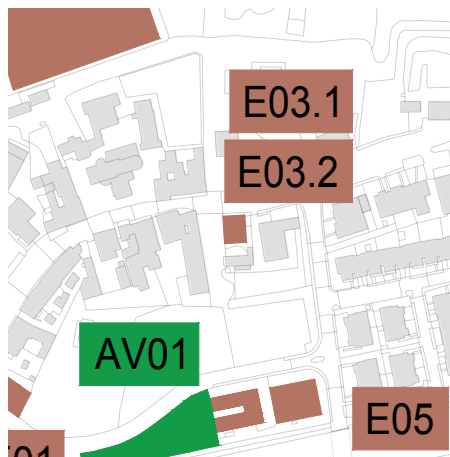
Indirizzo Via Cavour, 26 B

Codice identificativo E03.2

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

L'edificio è sede degli ambulatori e di alloggi popolari.

E' assente parcheggio riservato conforme, l'ingresso è rialzato. Non è presente ascensore per raggiungere i piani superiori e all'ingresso sono presenti due gradini. Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		cognitiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		visiva	1
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		uditiva	2
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08			
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16			
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C			
			Assenza fascia antisdrucciolo sui gradini della scala.	SI15			
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

1,75

CAMPO SPORTIVO – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Virgiliana**Codice identificativo **E04**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Campo sportivo del capoluogo.

E' presente un ampio parcheggio antistante la struttura: non è presente un posto auto dedicato a persone con disabilità motoria.



Negli spogliatoi non sono presenti servizi igienici conformi; è presente all'ingresso al campo sportivo bagno accessibile per il pubblico.

Non è presente a bordo campo, una zona protetta dagli agenti atmosferici, per permettere a persona con disabilità motoria di assistere agli eventi sportivi.

Negli spazi della struttura sono presenti alcuni dislivelli. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

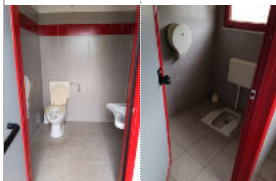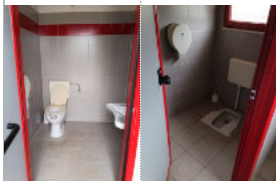ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

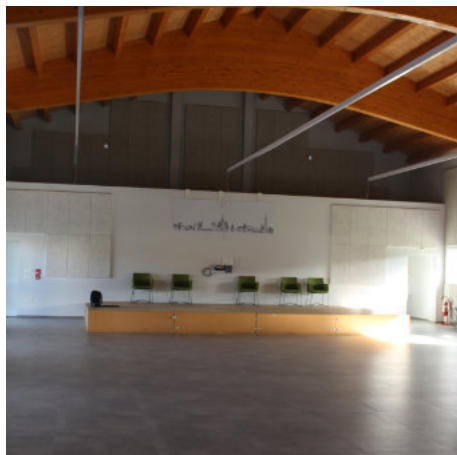
2,00

PALA SAN VITO – CAPOLUOGO


Indirizzo **Via Don Dante
Cafarra**

Codice identificativo **E05**

FOTO



INQUADRAMENTO


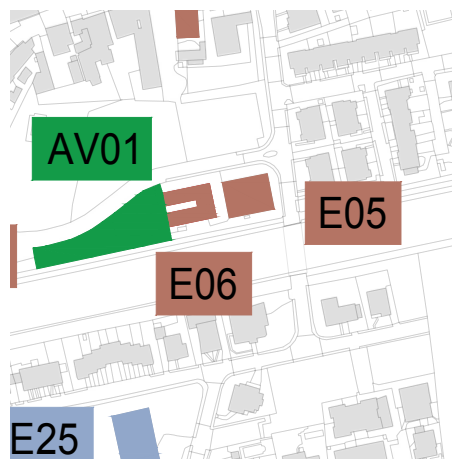


DESCRIZIONE

La struttura ospita un edificio per eventi. E' presente un ampio parcheggio antistante la struttura: è presente posto auto per persone con disabilità motoria ma di dimensioni non conformi. L'ingresso è a raso e all'intero è presente un palco rialzato, ma non accessibile tramite rampa. E' presente servizio igienico per persone con disabilità motoria, non sono invece presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

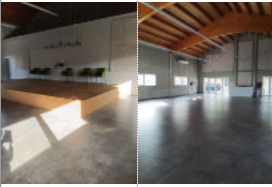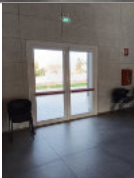ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		visiva	2
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Arresto pericolo	SI06.D		uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	4
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		visiva	2
			Assenza accessori: specchio	SI26.A			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		cognitiva	4
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,45

AREA POLIFUNZIONALE – CAPOLUOGO

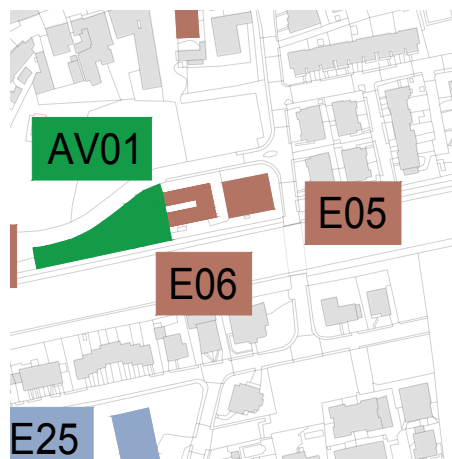
Indirizzo **Via Don Dante
Cafarra**

Codice identificativo **E06**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La struttura ospita un edificio per eventi con all'interno un bar. E' presente un ampio parcheggio antistante la struttura: è presente posto auto per persone con disabilità motoria ma di dimensioni non conformi. L'ingresso presenta un piccolo dislivello. All'interno i percorsi sono liberi da ingombri.

E' presente servizio igienico per persone con disabilità motoria all'esterno, non all'interno, non sono invece presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05		cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	1
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		visiva	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		cognitiva	4

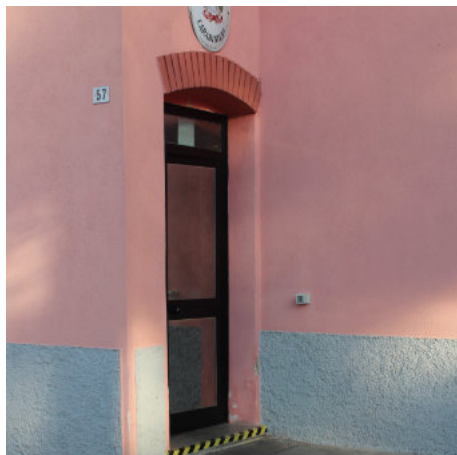
Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,50


CASERMA CARABINIERI – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Roma, 57**Codice identificativo **E07**

FOTO



INQUADRAMENTO

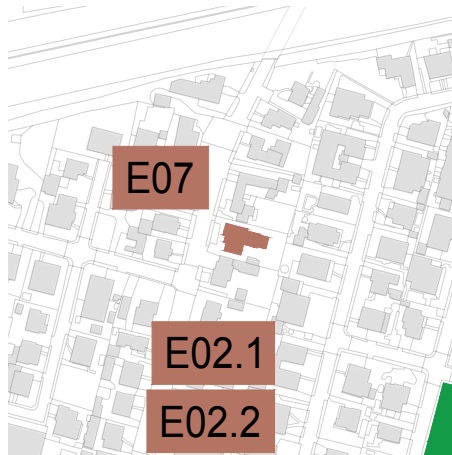


DESCRIZIONE

L'edificio, sede della stazione dei Carabinieri, è dotato di un parcheggio per persone con disabilità all'esterno ma con dimensioni non conformi. L'ingresso è rialzato e non accessibile. All'interno è presente una sala di attesa con sedute, il servizio igienico non è conforme. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

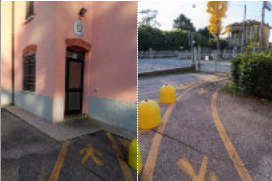ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,15**

NUOVO MUSEO – SAN BIAGIO

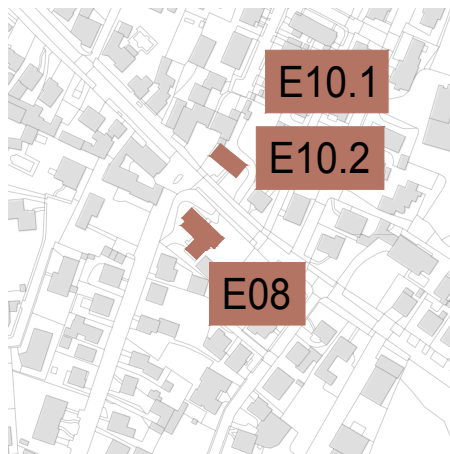
Indirizzo Via Colombarotto, 1

Codice identificativo E08

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio storico a due piani all'interno di un'area verde recintata. La nuova funzione museale sostituisce la precedente attività scolastica. L'accesso principale prevede una gradinata e una rampa mentre le uscite laterali anche di sicurezza sono servite solo da scalini. Non è presente un ascensore per salire al piano primo, è presente una scala di sicurezza esterna ma manca uno spazio calmo al piano primo. I servizi igienici sono adatti all'uso da parte di persone su sedia a ruote al piano terra non al piano primo. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C			
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
			Assenza di strisce zebrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		cognitiva	3
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B			
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	3
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21			
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		cognitiva	3

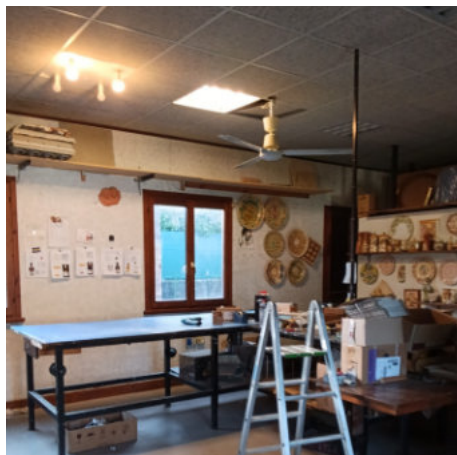
Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,04**

CIRCOLO ACLI – SAN BIAGIO


Indirizzo **Via Gioacchino
Rossini, 5**

Codice identificativo **E09.1**

FOTO



INQUADRAMENTO

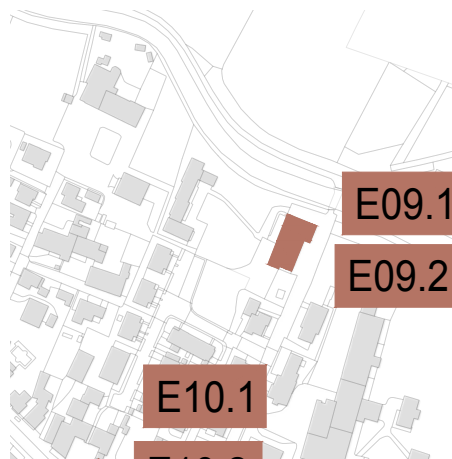

DESCRIZIONE

L'edificio sede del circolo ACLI si trova nella stessa corte del ristorante, in un edificio indipendente. Non è presente parcheggio conforme in prossimità dell'ingresso. Sull'ingresso è presente dislivello, all'interno i percorsi sono di dimensioni conformi, non è presente bagno igienico accessibile. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		visiva	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		cognitiva	3
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05		cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27			
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		cognitiva	3
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G			
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23			
SICUREZZA			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,70**

RISTORANTE – SAN BIAGIO

Indirizzo **Via Gioacchino
Rossini, 5**

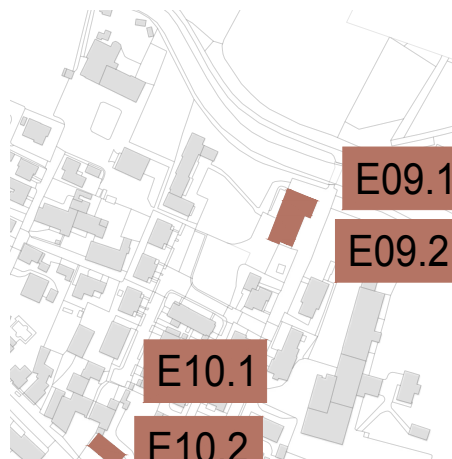Codice identificativo **E09.2**

FOTO**INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

L'edificio è adibito a ristorante. E' presente parcheggio conforme in prossimità dell'ingresso. L'ingresso è a raso, all'interno i percorsi sono di dimensioni conformi. E' presente area esterna con palco non raggiungibile da pavimentazione conforme nè accessibile a persone con disabilità. E' presente bagno igienico accessibile. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Presenza di dislivello risolubile con la piattaforma sollevante traslante (dislivello max. 80 cm)	SI12	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
SICUREZZA		Presenza di zerbino non incassato	SI02	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,71

UFFICIO POSTALE – SAN BIAGIO

Indirizzo **Piazza Salvo
D'Acquisto, 3**

Codice identificativo **E10.1**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Una porzione del Piano terra, di un edificio storico di due piani con al centro una torretta, ospita una filiale delle Poste Italiane. Nelle vicinanze non ci sono parcheggi adeguati a persone su sedia a ruote. La porta di ingresso che funge anche da uscita di sicurezza non è conforme all'utilizzo da parte di persone con disabilità. Non è presente un bagno per persone con disabilità. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

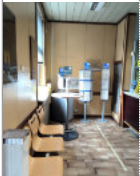ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C			
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		uditiva	4
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		motoria	2
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		cognitiva	3
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		motoria	3
						visiva	2
						uditiva	1
						cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,40**

ALLOGGI – SAN BIAGIO

Indirizzo **Piazza Salvo
D'Acquisto, 3**

Codice identificativo **E10.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio residenziale, composto da due piani e caratterizzato dalla presenza di una torretta centrale. Adiacente all'edificio si trova un edificio postale. Nelle vicinanze non sono presenti parcheggi adeguati per persone in sedia a rotelle. Si rileva inoltre l'assenza di percorsi tattilo-plantari per persone non vedenti, così come di segnaletica informativa esterna dedicata a persone con disabilità cognitive. È previsto l'accesso a un appartamento al piano terra per persone in sedia a rotelle. La raggiungibilità e accessibilità dell'edificio per persone sulla sedia a ruote sono analizzati per l'appartamento a piano terra

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0




Livello di accessibilità **2,00**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

PARCO ARCHEOLOGICO – SAN BIAGIOIndirizzo **Via Forcello, 3**Codice identificativo **E11****FOTO****INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

Area recintata con all'interno aree di scavi archeologici e alcune costruzioni a servizio del museo che contengono i servizi igienici a norma per persone su sedia a ruote, la biglietteria, un'aula e dei magazzini. Tramite una passerella centrale sopraelevata, a cui si accede tramite rampa iniziale si arriva all'aula e all'area scavi più grande mentre tramite due rampe laterali si scende a due zone espositive però non pavimentate.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

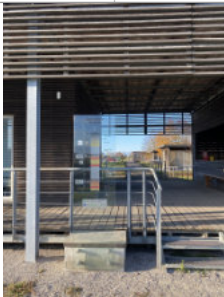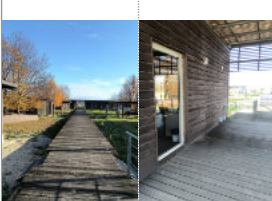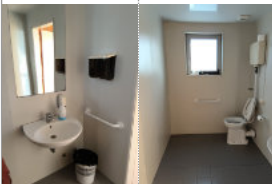ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A			
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	3
		Assenza di strisce zebrate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04			
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C		uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		cognitiva	4
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05		cognitiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B			
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		visiva	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A			
		Assenza di mappa tattile.	SI05		cognitiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B			
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C			
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C		cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C			

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,58**

CAMPO SPORTIVO – SAN BIAGIO

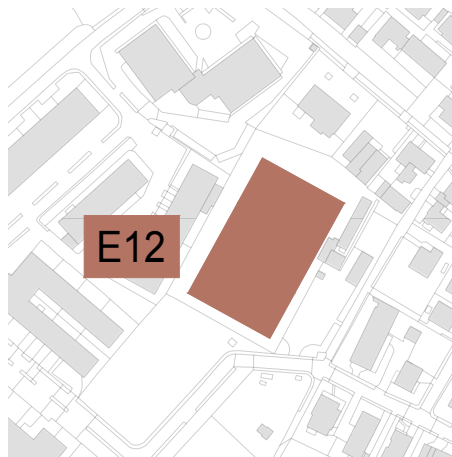
Indirizzo Via XXV Aprile

Codice identificativo E12

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Campo sportivo all'interno di un'area recintata dotato di spalti per il pubblico, panchine coperte e un edificio ad un piano che contiene gli spogliatoi. I servizi igienici e le docce non sono adatte all'uso da parte di persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

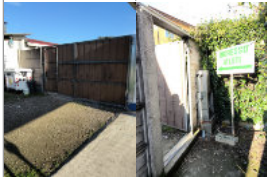ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	cognitiva	2
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
		Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	4
				visiva	4
				uditiva	1
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,20

ALLOGGI VIA DON BACCARO – SAN GIACOMO POIndirizzo **Via Don Baccaro**Codice identificativo **E13****FOTO****INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

Edificio residenziale diviso in due corpi distinti, di due piani fuori terra, collegati tra loro da una fila di box. Ogni palazzina ha un vano scala centrale dal quale si accede a 5 alloggi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C			
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		cognitiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		cognitiva	3
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		cognitiva	3
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22			
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,25**

ALLOGGI VIA PRIORE – SAN GIACOMO PO

Indirizzo **Via Priore 47**Codice identificativo **E14**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio composto da un piano rialzato e un piano primo, entrambi destinati ad ospitare alloggi residenziali. Gli alloggi sono distribuiti su più ingressi tutti serviti da scalinate, solo un ingresso è dotato anche di rampa di accesso conforme all'uso da parte di persone su sedia a ruote. Non è presente un ascensore per accedere ai due appartamenti al piano primo con accesso da due vani scala diversi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C			
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		cognitiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Presenza di dislivello non risolvibile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: piattaforma	SP14.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C			
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0

Livello di accessibilità **2,25**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

MAGAZZINI – SAN GIACOMO PO

Indirizzo **Via Priore**Codice identificativo **E15**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Capannone destinato a magazzino, dotato di servizio igienico non conforme all'uso da parte di persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

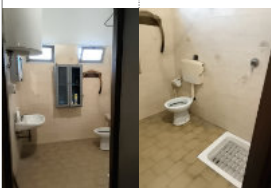ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO		
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	3		
			Assenza di parcheggio per persone con disabili't.	SP05.A		cognitiva	2	
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09				
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02				
			Assenza di strisce zebra'te e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04				
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4	
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13			cognitiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A				
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A				
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B				
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabili't.	SP01				
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22				
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0		
					visiva	0		
					uditiva	0		
					cognitiva	0		
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI			Nulla da segnalare		motoria	4		
					visiva	4		
					uditiva	4		
					cognitiva	4		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	motoria	1		
			Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		visiva	2	
			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I			uditiva	1
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C				cognitiva
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27				
			Assenza di mappa tattile.	SI05				
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B				
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B				
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A				
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13				
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A				
			Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C				
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B				
			Assenza accessori: specchio	SI26.A				
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	4		
					visiva	3		
					uditiva	1		
					cognitiva	4		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

STRUTTURA AREA FESTE – SAN GIACOMO PO

Indirizzo Via Priore, 34

Codice identificativo E16

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde, a prato, non recintata attrezzata con giochi e un tendone che copre tavoli e panche per feste all'aperto. Il piccolo edificio ad un piano ospita la cucina e i servizi igienici adatti all'uso da parte di persone su sedia a ruote.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Carenza di gioco inclusivo.	SP21	visiva	1
				uditiva	3
				cognitiva	1
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza accessori: specchio	SI26.A	motoria	2
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	4
				visiva	4
				uditiva	1
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,20**

CENTRO SPORTIVO – SAN GIACOMO POIndirizzo **Via della Libertà**Codice identificativo **E17****FOTO****INQUADRAMENTO****DESCRIZIONE**

Campo sportivo all'interno di un'area recintata, servito da un piccolo edificio ad un piano destinato a spogliatoi e uno spazio bar con servizio igienico non conforme a persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Assenza spazio attesa o spazio per assistere ad eventi sportivi, protetto dagli agenti atmosferici.	SP23	visiva	1
				uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	2
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	4
				visiva	3
				uditiva	1
				cognitiva	2

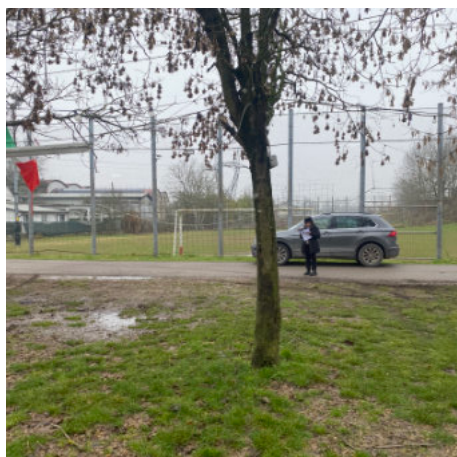
Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,15**

STRUTTURA POLIFUNZIONALE – SAN NICOLO' PO


Indirizzo **Via John Fitzgerald
Kennedy 3**

Codice identificativo **E18**

FOTO



INQUADRAMENTO

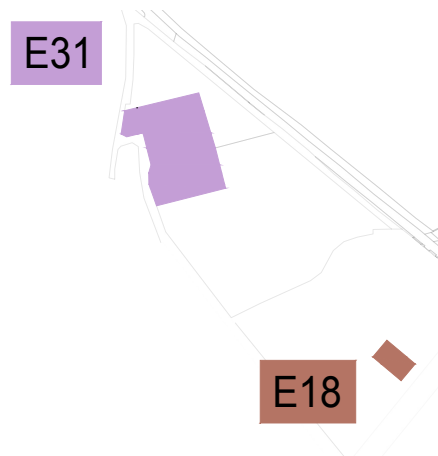

DESCRIZIONE

Struttura prefabbricata ad unico spazio polifunzionale, all'interno di un'area non recintata. Non è presente un parcheggio adatto a persone con disabilità motorie. E' presente un servizio igienico conforme con accesso dall'esterno.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
		Presenza di zerbino non incassato	SP11		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	 	Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Assenza di percorso esterno protetto dagli agenti atmosferici.	SP24	visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	 	Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA		Nulla da segnalare.		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,40**

TORRE MATILDICA – CORREGGIO MICHELI

Indirizzo **Via Vittorio Veneto,
39**

Codice identificativo **E19**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio storico a torre a Correggio Micheli non accessibile, viene analizzata solo la raggiungibilità e l'accesso all'edificio. E' presente al di là del ponte il parcheggio riservato conforme. L'ingresso è rialzato e non raggiungibile da persona su sedia a ruote.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
				cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Presenza di dislivello non risolvibile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: mini ascensore	SP14.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
COLLEGAME NTI VERTICALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,75**

OSTELLO DEI CONCARI – CORREGGIO MICHELI

Indirizzo Via Nino Bixio, 10

Codice identificativo E20

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio a due piani fuori terra, destinato a ostello con ristorante. E' assente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso così come un percorso con pavimentazione conforme. All'interno sono presenti alcuni dislivelli, oltre a una servoscala per raggiungere le camere al piano superiore. Al piano terra è presente bagno accessibile di servizio al ristorante. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

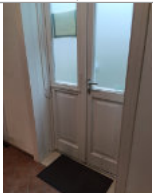ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	4
		Assenza fascia antisdrucciolo sui gradini della scala.	SI15	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA		Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,58

MUSEO DEL FIUME – CORREGGIO MICHELI

Indirizzo **Via Nino Bixio, 10**Codice identificativo **E21**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio a due piani fuori terra, destinato a museo. E' assente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso così come un percorso con pavimentazione conforme. All'interno è presente un servoscala per raggiungere il piano superiore. Al piano terra è presente bagno accessibile, assente al piano superiore. E' presente dislivello sull'uscita di emergenza al piano superiore per raggiungere lo spazio calmo esterno. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

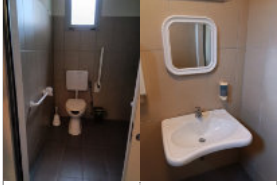ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

ALLOGGI EX ALER – CORREGGIO MICHELI

Indirizzo **Via Molinara, 21**Codice identificativo **E22**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio a più piani fuori terra, destinato a alloggi comunali. E' assente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso così come un percorso con pavimentazione conforme. L'ingresso è rialzato e all'interno non è presente ascensore per accedere ai vari livelli. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		visiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		cognitiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A			
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
		Assenza di mappa tattile.	SI05		visiva	1
		Presenza di zerbino non incassato	SI02			
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A			
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		cognitiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16			
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17			
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C			
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13			
COLLEGAME NTL VERTICALI					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAME NTL ORIZZONTALI					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0

Livello di accessibilità **1,88**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

STRUTTURA POLIVALENTE – CORREGGIO MICHELI

Indirizzo Via Organo, 18

Codice identificativo E23

FOTO



INQUADRAMENTO







DESCRIZIONE

Edificio a un piano fuori terra, destinato a struttura polivalente. E' assente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso così come un percorso con pavimentazione conforme. All'interno è presente un'ampia sala, cucina e bar. All'esterno è presente un area utilizzabile con la bella stagione dove è presente anche un palco, ma non raggiungibile da persone su sedia a ruote. E' presente bagno accessibile ma da integrare. Non sono infine presenti dispositivi per persone con disabilità sensoriale.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

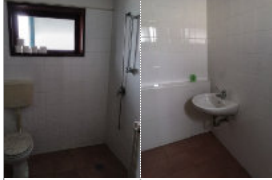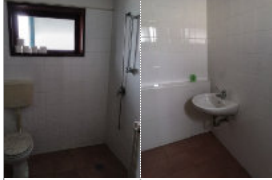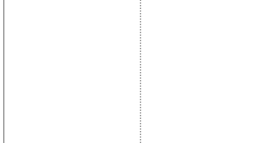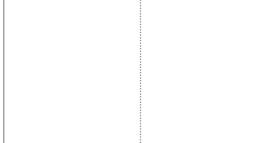ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		cognitiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Presenza di dislivello risolubile con la piattaforma sollevante traslante (dislivello max. 80 cm)	SI12		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		motoria	1
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C			
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G			
			Assenza accessori: specchio	SI26.A			
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B			
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A			
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	2
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,13**

ALLOGGI ERP – CAMPIONE

Indirizzo **Via Quarantore, 62**Codice identificativo **E24**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Villa storica all'interno di un'area verde pertinenziale recintata. L'edificio è stato recentemente diviso al suo interno in più alloggi serviti da un vano scala e un ascensore.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

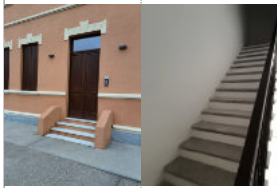ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	cognitiva	3
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Non oggetto di rilievo		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,63**


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Matteotti**Codice identificativo **E25**

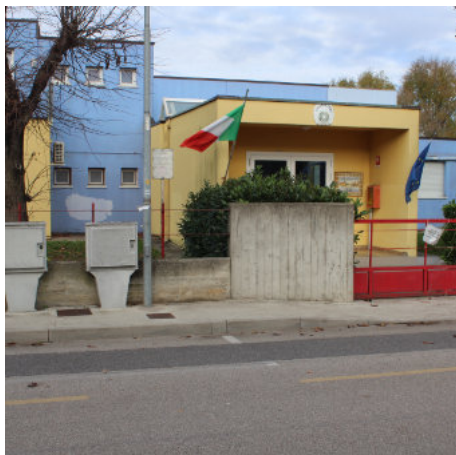FOTO



INQUADRAMENTO





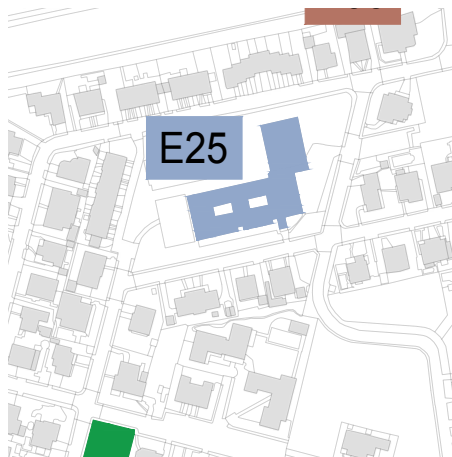


DESCRIZIONE

Edificio adibito a scuola secondaria di primo grado. E' assente parcheggio riservato in prossimità dell'edificio. Per raggiungere l'ingresso rialzato è presente una rampa in lamiera con pendenza conforme. All'interno della struttura è presente un ascensore di collegamento ai piani. I percorsi interni sono liberi e di dimensioni adeguate, è presente servizio igienico conforme ma che necessita di integrazioni. Non è presente spazio calmo su scala di emergenza esterna.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

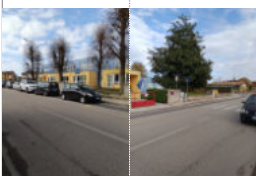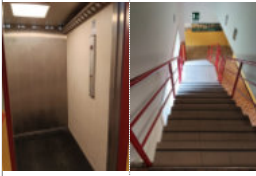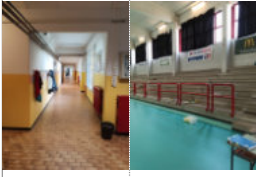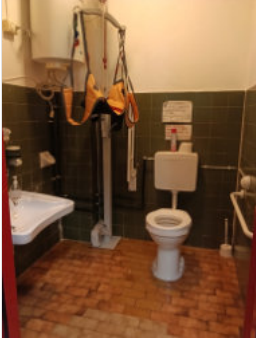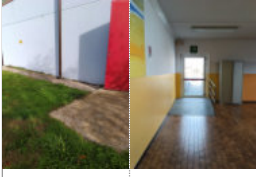ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C	motoria	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza spazio attesa o spazio per assistere ad eventi sportivi, protetto dagli agenti atmosferici.	SP23	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagno o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	cognitiva	2
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	uditiva	3
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	2
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		

Livello di accessibilità 2,08
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

SCUOLA MATERNA – CAPOLUOGO

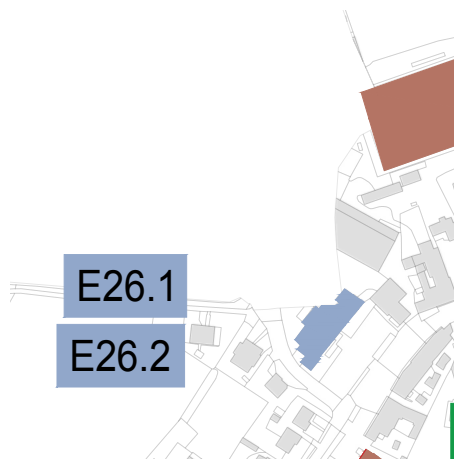
Indirizzo Via Virgiliana, 2

Codice identificativo E26.1

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio adibito a scuola materna al piano terra e scuola primaria al piano terra e superiore. E' presente parcheggio riservato in prossimità dell'edificio. Per raggiungere l'ingresso rialzato è presente una rampa con pendenza conforme. All'interno della struttura i percorsi interni sono liberi e di dimensioni adeguate, è presente servizio igienico conforme ma che necessita di integrazioni.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

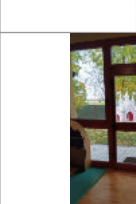ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,75**

SCUOLA PRIMARIA – CAPOLUOGO

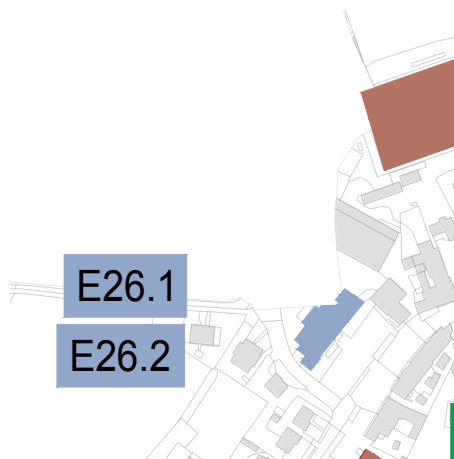
Indirizzo Via Virgiliana, 2

Codice identificativo E26.2

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio adibito a scuola materna al piano terra e scuola primaria al piano terra e al piano superiore. E' presente parcheggio riservato in prossimità dell'edificio. Per raggiungere l'ingresso rialzato è presente una rampa con pendenza conforme. All'interno della struttura i percorsi interni sono liberi e di dimensioni adeguate, è presente ascensore per raggiungere il piano superiore. E' presente servizio igienico conforme ma che necessita di integrazioni. E' presente una lunga rampa per accedere alla palestra. Non è presente spazio calmo su scala di emergenza esterna.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C	motoria	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A	cognitiva	3
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Presenza di zerbino non incassato	SP02		

Livello di accessibilità **2,50**
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

SCUOLA MATERNA – SAN BIAGIO

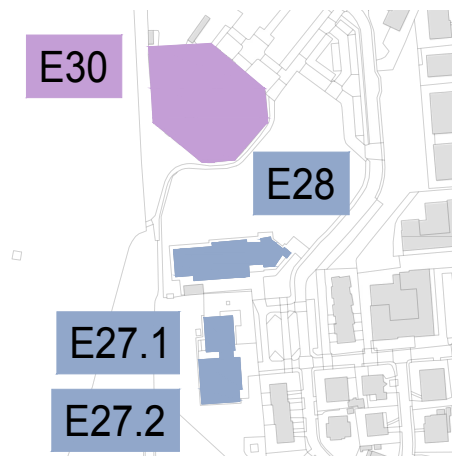
Indirizzo Via S. Allende, 1

Codice identificativo E27.1

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

Edificio ad un piano all'interno di un'area recintata che ospita in una porzione la scuola dell'infanzia e nella restante parte il nido. E' presente ma non vicino un parcheggio destinato a persone su sedia a ruote. Nella parte dell'infanzia sia l'ingresso che le due uscite di sicurezza sono precedute sia da gradini sia da una rampa. All'interno i percorsi sono a raso. E' presente un servizio igienico con dimensioni conformi non dotato dei sanitari e degli accessori per persone su sedia a ruote.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

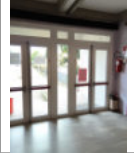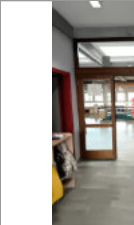ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		uditiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
			Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	1
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27			
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		uditiva	1
			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I			
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C			
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		cognitiva	3
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B			
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		uditiva	1
			Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,25

ASILO NIDO – SAN BIAGIO

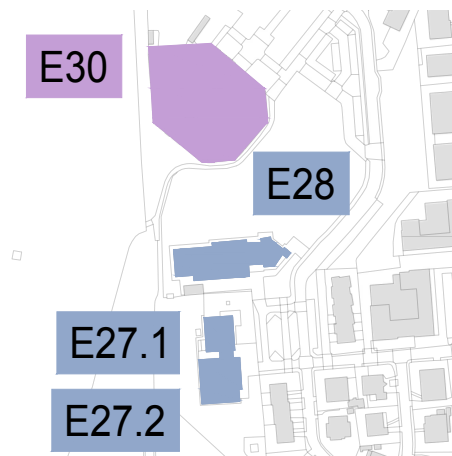
Indirizzo Via S. Allende, 1

Codice identificativo E27.2

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Edificio ad un piano all'interno di un'area recintata che ospita in una porzione la scuola dell'infanzia e nella restante parte il nido. E' presente, ma non vicino, un parcheggio destinato a persone su sedia a ruote. Nella parte del nido sia l'ingresso che le due uscite di sicurezza sono precedute sia da gradini sia da una rampa. All'interno i percorsi sono a raso. E' presente un servizio igienico conforme all'utilizzo da parte di persone su sedia a ruote.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

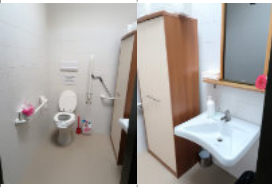ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19	cognitiva	3
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	1
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,15

SCUOLA PRIMARIA – SAN BIAGIO

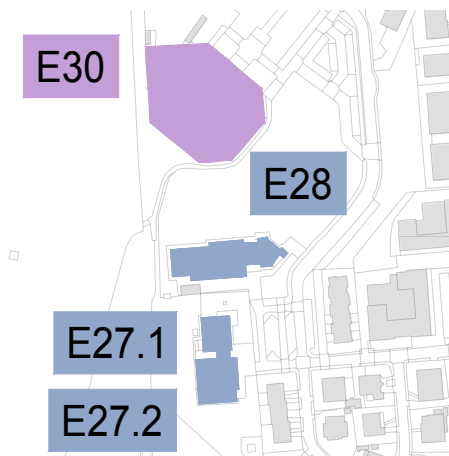
Indirizzo Via S. Allende,

Codice identificativo E28

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

L'edificio a due piani all'interno di un'area verde recintata ospita la scuola primaria; due porte vetrate all'interno di pareti vetrate fungono da ingresso e uscita verso il giardino oltre che d'emergenza. Sono presenti servizi igienici adatti a persone su sedia a ruote. Il piano primo è dotato di due scale esterne di emergenza e la terrazza può fungere da spazio calmo.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

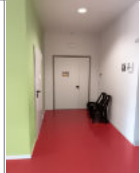ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		uditiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		cognitiva	3
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01			
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		uditiva	4
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
COLLEGAMENTI VERTICALI			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		motoria	2
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		uditiva	4
			Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza bottoniera con numerazione e targa informativa in braille	SI9.A			
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		motoria	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		visiva	2
			Assenza accessori: specchio	SI26.A			
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		cognitiva	4
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G			
SICUREZZA			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		motoria	3
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		cognitiva	3
			Presenza di zerbino non incassato	SI02			

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

CIMITERO – CAPOLUOGO

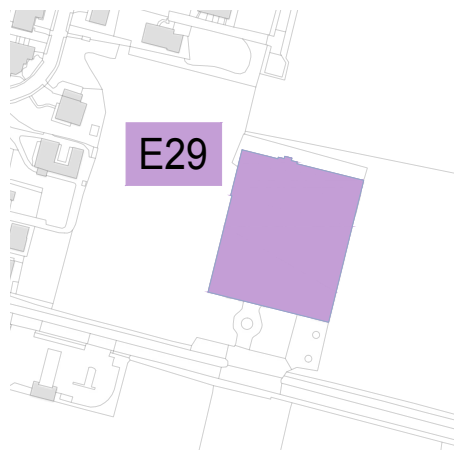
Indirizzo **Via Romana Nuova,
47**

Codice identificativo **E29**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area cimiteriale recintata con orari di apertura. E' presente un parcheggio destinato a persone con disabilità. All'interno la pavimentazione non è adatta a persone su sedia a ruote. E' presente un servizio igienico con dimensioni conformi alla disabilità motoria.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	4
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		cognitiva	4
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza accessori: specchio	SI26.A		motoria	1
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B			
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05			
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		uditiva	1
			Assenza accessori: portalotolo	SI26.H			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
SICUREZZA			Nulla da segnalare			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,60**

CIMITERO – SAN BIAGIO

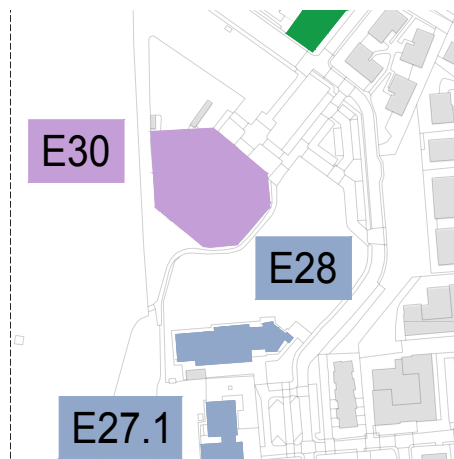
Indirizzo Via Ippolito Nievo

Codice identificativo E30

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area cimiteriale recintata con orari di apertura. E' presente un parcheggio destinato a persone con disabilità. All'interno la pavimentazione non è adatta a persone su sedia a ruote. E' presente un servizio igienico con dimensioni conformi alla disabilità motoria, mancano gli accessori.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
				cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	4
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza accessori: specchio	SI26.A	motoria	1
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A	visiva	2
		Assenza accessori: portalotolo	SI26.H		
		Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,00**

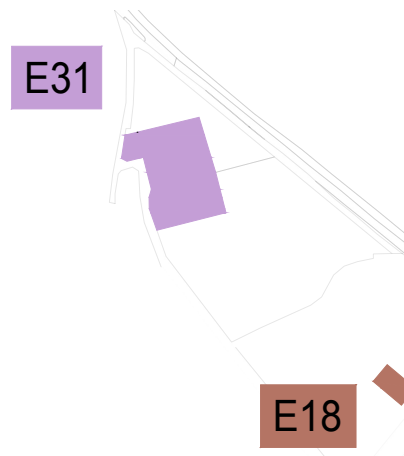
CIMITERO – SAN NICOLO' PO

Indirizzo **Via Baiona**Codice identificativo **E31**

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

Area cimiteriale recintata con orari di apertura. Non è presente un parcheggio destinato a persone con disabilità. All'interno la pavimentazione non è adatta a persone su sedia a ruote. E' presente un servizio igienico conforme alla disabilità motoria.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

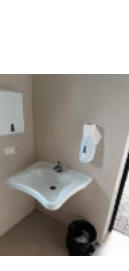ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		cognitiva	4
				motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza accessori: specchio	SI26.A	motoria	3
		Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,80**

CIMITERO – SAN GIACOMO PO

Indirizzo **Via Mastine Nuove**Codice identificativo **E32**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area cimiteriale recintata con orari di apertura. Non è presente un parcheggio destinato a persone con disabilità. All'interno la pavimentazione non è adatta a persone su sedia a ruote. Non è presente un servizio igienico conforme alla disabilità motoria.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		uditiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01			
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		visiva	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13			
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		cognitiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di mappa tattile.	SI05		motoria	1
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13			
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27			
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A			
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B			
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		cognitiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B			
SICUREZZA		Nulla da segnalare			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,80

AREA VERDE VIA DONATORI DEL SANGUE – CAPOLUOGO

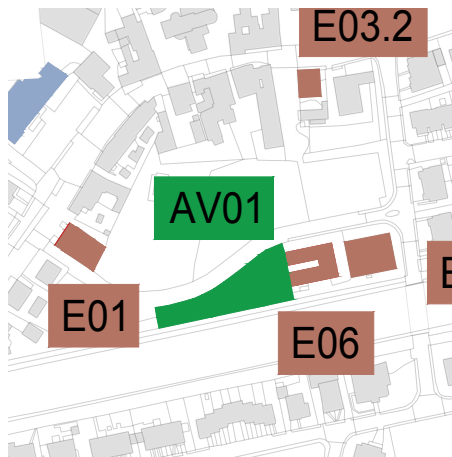
Indirizzo Via Cavour, 24

Codice identificativo AV01

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'ingresso è presente un dislivello in prossimità del marciapiede. All'interno sono presenti giochi e area fitness pavimentati. Sono carenti le panchine. Non sono presenti i giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	3
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	3
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	SP19		motoria	4
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21		visiva	2
						uditiva	3
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,06**

AREA VERDE VIA MANZONI – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Alessandro
Manzoni, 8**

Codice identificativo **AV02**

FOTO



INQUADRAMENTO




DESCRIZIONE

Parco giochi non recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'ingresso è presente un dislivello. All'interno sono presenti giochi e campo da tennis recintato, non collegati al vialetto principale. Sono presenti anche panchine sempre all'interno delle aree verdi e senza pavimentazione accessibile. E' presente fontanella non accessibile e non sono presenti i giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

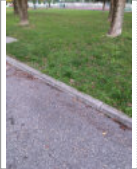ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	3
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	SP19		visiva	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21		uditiva	3
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

AREA VERDE VIA FOSCOLO – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Foscolo**Codice identificativo **AV03**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde in parte recintata per sgambamento cani e in parte no. Non è presente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso, non è presente pavimentazione conforme di collegamento dall'ingresso alle panchine.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		uditiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
						visiva	2
						uditiva	4
						cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

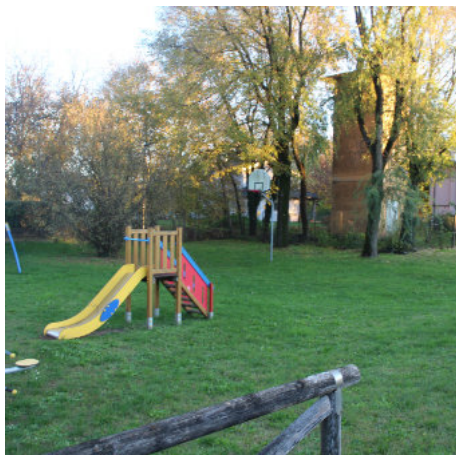
Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,94


AREA VERDE VIA MATTEOTTI – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Matteotti, 15**Codice identificativo **AV04**

FOTO



INQUADRAMENTO

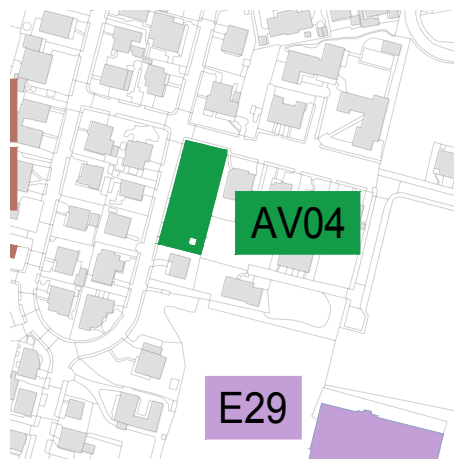

DESCRIZIONE

Parco giochi recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti giochi non collegati da pavimentazione. Non sono presenti anche panchine e non sono presenti i giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A			
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	SP19		visiva	2
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		uditiva	3
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**

AREA VERDE VIA LEVATELLA – CAPOLUOGO

Indirizzo **Via Levatella**Codice identificativo **AV05**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde non recintata senza parcheggio conforme in prossimità. E' presente dislivello dovuto al cordolo del marciapiede. All'interno sono presenti panchine non collegate da pavimentazione e una fontanella non accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A			
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	SP19		visiva	2
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		uditiva	3
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**


AREA VERDE VIA PELLICO – SAN BIAGIO

Indirizzo **Via Pellico**Codice identificativo **AV06**

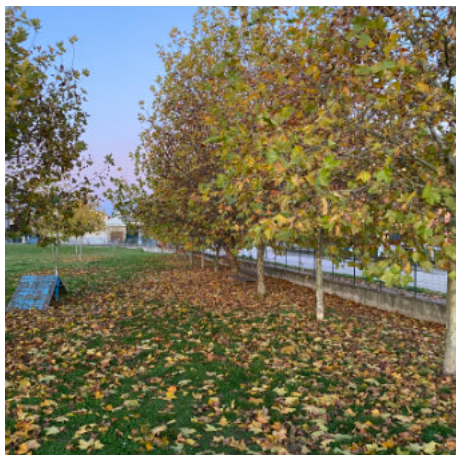FOTO



INQUADRAMENTO


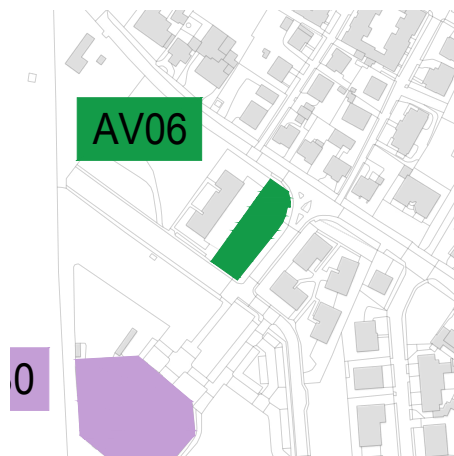


DESCRIZIONE

Area verde recintata per sgambamento cani. E' presente parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso, non è presente pavimentazione conforme nè panchine per la sosta.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

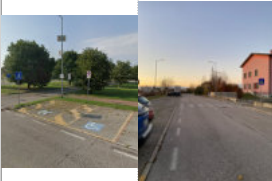ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	3
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	SP19		visiva	2
						uditiva	3
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità **3,25**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

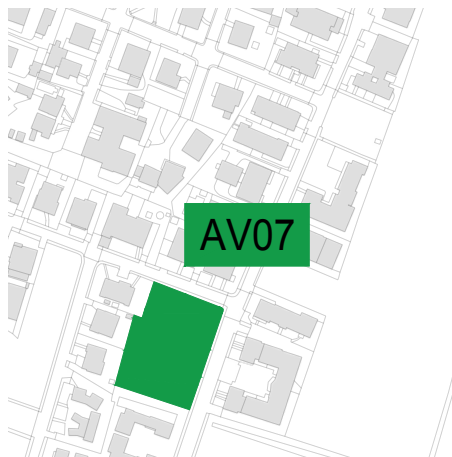
AREA VERDE VIA RODARI – SAN BIAGIO

Indirizzo **Via Gianni Rodari, 10**Codice identificativo **AV07**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti giochi e aree di sosta e panchine all'interno delle aree verdi senza pavimentazione accessibile. E' presente fontanella non accessibile e non sono presenti i giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21		visiva	2
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		uditiva	3
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,81

AREA VERDE VIA PAPA GIOVANNI XXIII – SAN NICOLO' PO

Indirizzo **Via Papa Giovanni
XXIII**Codice identificativo **AV08**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi non recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti giochi e aree di sosta e panchine all'interno delle aree verdi senza pavimentazione accessibile. E' presente campo da calcio pavimentato e fontanella non accessibile; non sono presenti i giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B			
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09			
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21		visiva	2
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		uditiva	3
						cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**

AREA VERDE VIA DELLA RESISTENZA – CAMPIONE

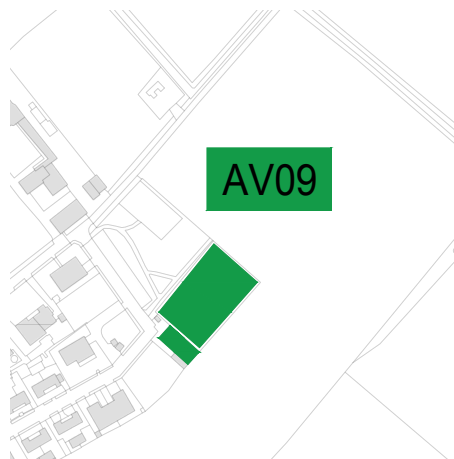
Indirizzo **Via della Resistenza,
2-10**

Codice identificativo **AV09**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi non recintato senza parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti giochi e aree di sosta e panchine all'interno delle aree verdi senza pavimentazione accessibile. E' presente campo da basket pavimentato e fontanella non accessibile; non sono presenti i giochi inclusivi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE		CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		uditiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13			
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		cognitiva	2
ACCESSO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		uditiva	4
						cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		visiva	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21		uditiva	3
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20		cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.			motoria	0
						visiva	0
						uditiva	0
						cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.			motoria	4
						visiva	4
						uditiva	4
						cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,81**